

トラックエンジン、ブリーザーからオイル吸込み不具合の件



トラック、バスエンジンで、ブリーザーからオイル吸込み不具合をターボチャージャーからのオイル洩れと、誤認する不具合が多発しています。

下図のオイルセパレーター(PCV) 搭載車輛において、エレメントが目詰り状態で使用し続けるとバイパスバルブが開弁し **オイルを含んだブローバイガスがターボに吸込まれ、ターボからのオイル洩れと誤認される。**


また、**エンジンのブローバイガス増加でもオイル吸込みが起こる。**

注意：多量にオイルを吸込んだ場合エンジンオーバーランの危険があります。

いすゞエンジン

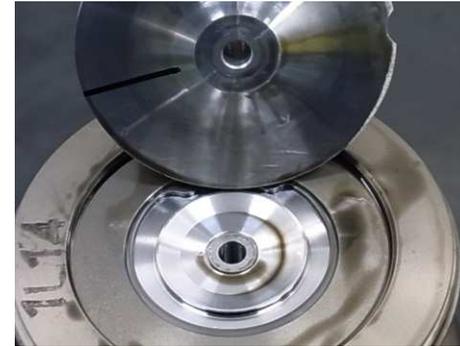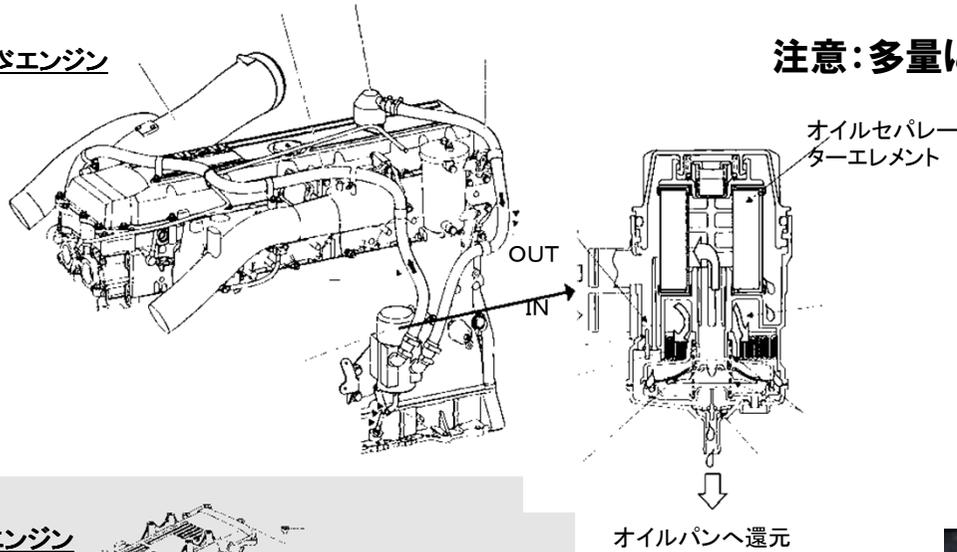

ふそうエンジン

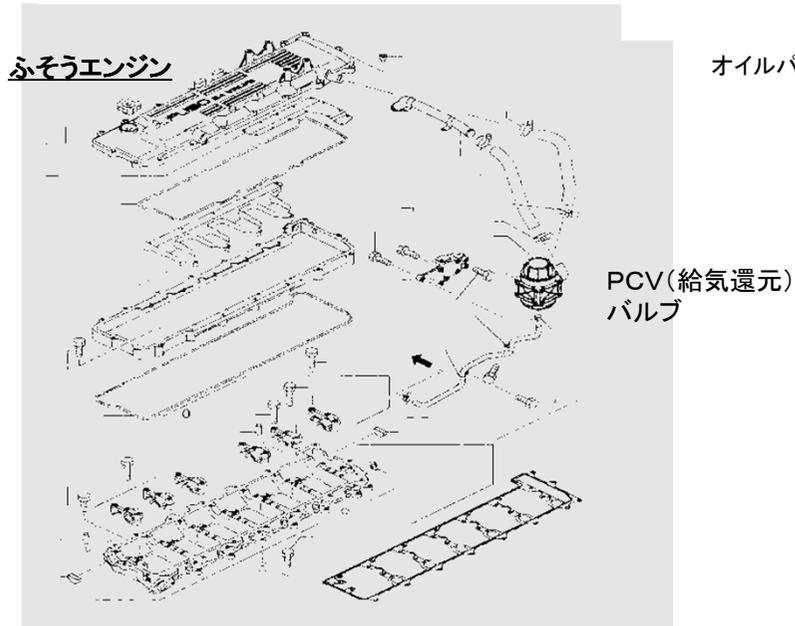

ターボからのオイル洩れと誤認されて交換されたターボチャージャー（ターボには異常が無く、又ターボ自体からのオイル洩れも起していない）